



Změňte šířku prvního listu. Tento rozměr lehce vyznačte tužkou na stěnu a ponechte vlevo 2 cm rezervu. Všechny listy jsou postupně číslovány. Před umístěním prvního listu se pomocí laserové vodováhy ujistěte, že je dokonale kolmý k podlaze.

5. Naneste lepidlo na stěnu v úrovni prvního aplikovaného listu (list č. 1) pomocí válečku s krátkým vlasem a štětcem na rohy.
6. Začněte pokládat první list (list č. 1) a dbejte na to, abyste měli nahoře trochu rezervního materiálu pro případ, že by stěna nebyla zcela kolmá. Nově položený povrch uhladte čistou plastovou stěrkou od středu k okrajům, abyste odstranili případné vzduchové bubliny a přebytečné lepidlo.
7. Pokračujte v pokládání dalších listů. Pečlivě pokládejte listy, které musí být dobře vyrovnané, nesmí se překrývat. Pokud je nutné vyměnit poškozený list, postupujte tak, že na stěnu znovu nanese lepidlo.
8. Okamžitě odstraňte přebytečné lepidlo z tapety, spojů a okolního povrchu jemným otíráním neabrazivní stranou vlhké houby nebo vlhké utěrky z mikrovlákna (často oplachujte v teplé čisté vodě). V blízkosti spojů jemně přitlačte pomocí silikonového válečku.
9. Okraje nahoře a dole ořízněte profesionálním nožem a vytvořte přesný a čistý řez.
10. Před aplikací dekorativních profilů se ujistěte, že je povrch dobře vysušený (cca 4-6 hodin v závislosti na teplotních a vlhkostních podmínkách v místě pokládky).

INSTALACE SAMOLEPÍCIHO DEKORATIVNÍHO PROFILU

1. Před nanesením dekorativního profilu zkontrolujte, zda je tapeta zcela suchá, zda na ní nejsou stopy nečistot, stopy po tužce, zrnka nebo vlhké skvrny.
2. Podél požadovaných spojů přiložte ozdobné profilové lišty.
3. Chcete-li správně použít dekorativní profil, postupujte podle následujících kroků:
 - a. Umístěte profil na zem a vyhněte se ohýbání materiálu, abyste zabránili vzniku záhybů a nerovností.
 - b. Pomocí měřidla změřte délku profilu tak, aby odpovídala výšce obkládané stěny/spoje. Pomocí malé frézykky uřízněte profil na přesný rozměr, čistým a přesným řezem.
 - c. Umístěte laserovou vodováhu kolmo na spoj, který chce zakrýt.
 - d. Umístěte profil na stěnu a dbejte na to, abyste odstraňovali bílou fólii na zadní straně profilu průběžně asi o 5-10 cm.
 - e. Začněte nanášet profil shora dolů podle laserové vodováhy.
 - f. Přitlačte profil na spoj, aby řádně přilnul k obkladu. Dbejte na to, abyste profil neprohýbali, aby nedošlo ke vzniku nerovností.
 - g. Při kolmém nanášení pokračujte v aplikaci a odstraňujte bílou fólii, dokud není spoj zcela zakrytý. Dbejte na to, abyste profil neprohýbali, aby nedošlo ke vzniku nerovností.
 - h. Pro zajištění rovnoměrné přilnavosti použijte silikonový váleček podél ozdobného profilu.
 - i. Nakonec odstraňte modrou fólii ze všech pásů ozdobného profilu.

UPOZORNĚNÍ

- Před zahájením instalace doporučujeme shlédnout speciální video návod na stránce Materiály na adrese www.designovetapety.cz. Viz. také QR kód na první straně tohoto manuálu.
- Pro zajištění správného vysychání zakrytých stěn je třeba po dobu 24/36 hodin po instalaci udržovat stálou teplotu mezi 15 °C a 35 °C a zamezit průvanu.
- Tapety GlamVelour jsou vyrobeny z přírodních vláken a výsledný výskyt drobných nerovností je třeba považovat za nedílnou součást jejich estetického výrazu.
- V případě instalace tapety na zeď se má za to, že obsah tohoto návodu je stranám znám a že jej uznáváte a akceptujete. Další informace o našich prodejních podmínkách naleznete na www.designovetapety.cz

VAROVÁNÍ

Jakékoliv nesrovnalosti a/nebo vady zakoupeného produktu musí být písemně nahlášeny společnosti F.A.R. LINE, spol. s r.o. do osmi dnů od obdržení objednávky. V každém případě je povinností zákazníka před samotnou instalací materiálu zkontrolovat a nahlásit případné nesrovnalosti/závady zboží. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek ztrátu záruky na vady prodaného zboží.